



SERVICE INFO – INA 0108



Remediu pentru zgomotele dinspre transmisia auxiliară

Modele:

Opel / Vauxhall: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Motorizare: Z18XER

Nr. identificare piesă: 535 0143 10

Din cauza vibrațiilor curelei trapezoidale cu nervuri, se pot produce zgomote puternice la vehiculele menționate mai sus, care au o folie de curea rigidă la alternator.

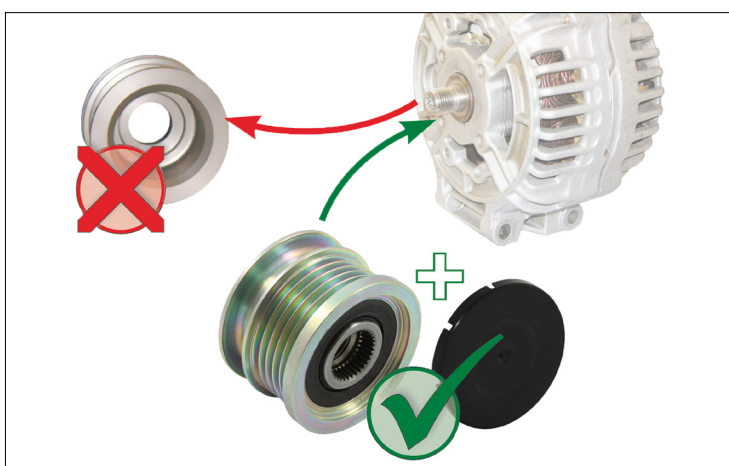


Fig. 1: Schimbarea unei folii de curea rigide la o folie de alternator cu ambreiaj de mers liber



Fig. 2: Folie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0143 10

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive Aftermarket propune folia de alternator cu sistem de rolă liberă ca soluție tehnică pentru aceste autovehicule. Aceasta reduce sarcinile dinamice în transmisia auxiliară, prevenind astfel emisiile de zgomot.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive recomandă montarea unei folii de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0143 10 la autovehiculele afectate.

Atenție: Respectați întocmai instrucțiunile de montare incluse în pachet!

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.