



SERVICE INFO – INA 0156



Rolele de tensionare 531 0264 10 și 531 0780 10

Înainte de instalare, nu uitați să verificați șurubul cu cep de pe partea dinspre motor

Producător: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Modele:
Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara

Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia: Phedra, Zeta

Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Suzuki: Grand Vitara, Vitara

Toyota: Corolla

Motorizare:
Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,
Suzuki: 2.0 HDI
Toyota: 1.9 D

Nr. identificare piesă: 531 0264 10
531 0780 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

La demontarea rolei de tensionare de pe vehiculele enumerate aici, este absolut necesar să se asigure că șurubul cu cep (Fig. 1) de pe partea dinspre motor este montat în condiții de siguranță.



Fig. 1: Șurubul cu cep de pe partea dinspre motor



Fig. 2: 531 0780 10 – Rolă de tensionare cu șurubul livrat

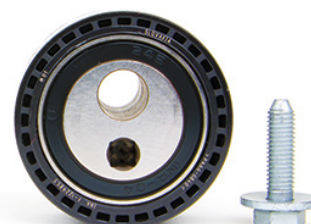


Fig. 3: 531 0264 10 – Rolă de tensionare cu șurubul livrat

În cazul în care șurubul cu cep este slăbit, acesta trebuie să fie strâns din nou cu un dispozitiv adecvat la cuplul de strângere specificat.

Neîndeplinirea acestei cerințe poate duce la deteriorarea curelei dințate. În cel mai rău caz, acest lucru poate provoca la rândul său defecțiuni la motor.

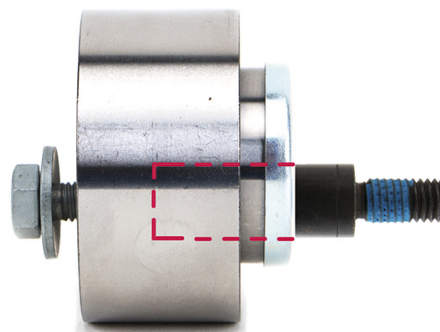


Fig. 4: Rolă de tensionare cu cep și șurub de fixare în poziție instalată

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Vă putem ajuta!
SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0156



SCHAEFFLER
REP>XPERT