INFORMACIÓN DE SERVICIO

Cambio a correa trapezoidal elástica

La polea tensora 531 0503 10 ya no es necesaria

Fabricantes: Fiat, Iveco

Modelos:
Fiat: Ducato
Iveco: Daily

Motores: F1AE

Nº de artículo: 531 0503 10
FB4EPK903

Consulte la asignación actual en los catálogos

Para la transmisión del grupo auxiliar del compresor de aire acondicionado, los fabricantes de vehículos mencionados emplean una correa trapezoidal elástica en los motores con número 0113090 o superior. Así, desaparece la polea tensora necesaria hasta la fecha para la correa trapezoidal convencional.

Durante el mantenimiento, los motores con número 0113089 o inferior también se pueden reequipar con la correa trapezoidal elástica FB4EPK903. De esta forma, tampoco se necesita ninguna polea tensora en este caso.

La correa trapezoidal elástica cumple absolutamente todos los requisitos técnicos y se puede instalar sin problema en los motores con número 0113089 o inferior. Al reequipar un motor con una correa trapezoidal elástica, no se debe montar una polea tensora bajo ninguna circunstancia.

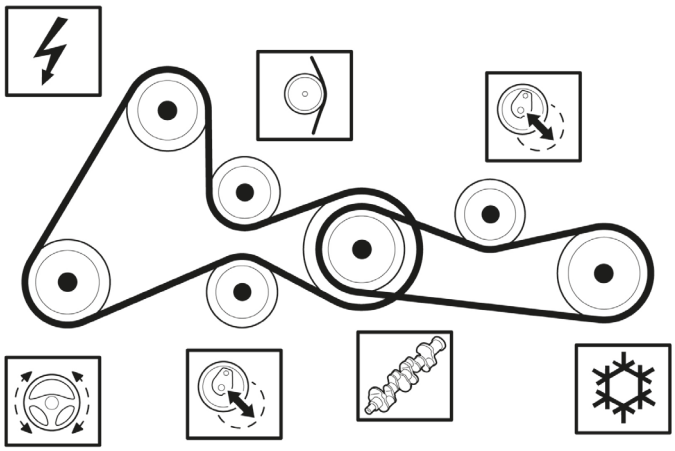

Fig. 1: Transmisión del grupo auxiliar en motores con número 0113089 o inferior con polea tensora

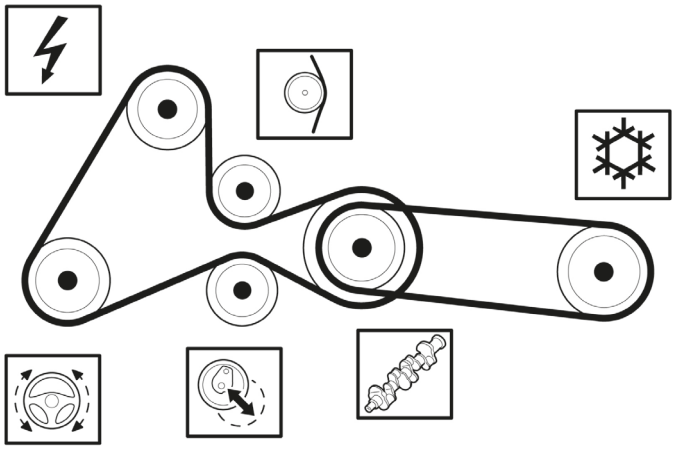

Fig. 2: Transmisión del grupo auxiliar en motores con número 0113090 o superior con correa trapezoidal elástica

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

Situación 03.2019 **INA 0187** Salvo modificaciones técnicas
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG