

Fitting instructions
Make: Fiat
500L Trekking; 2013 ->
Type: 5798




Couplingsclass: A50-X



ECE R55

E11 55R 018612



0km

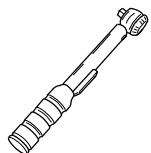




1000km



+

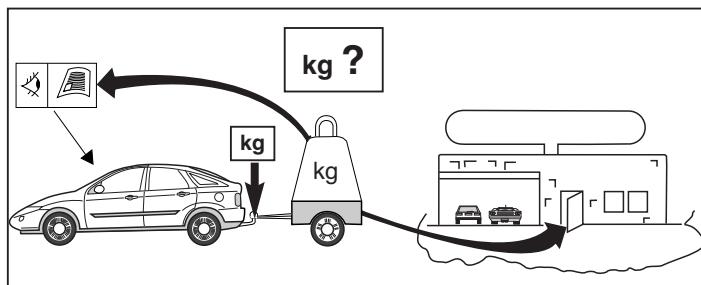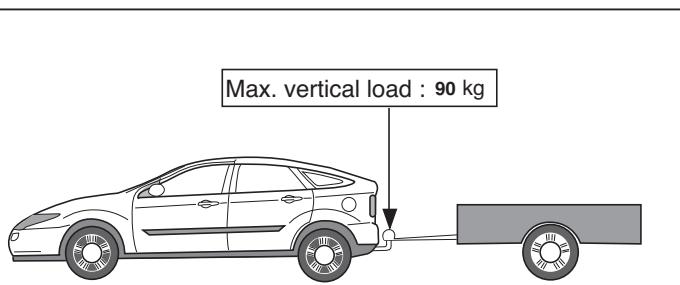


D-Value: 7,5 kN

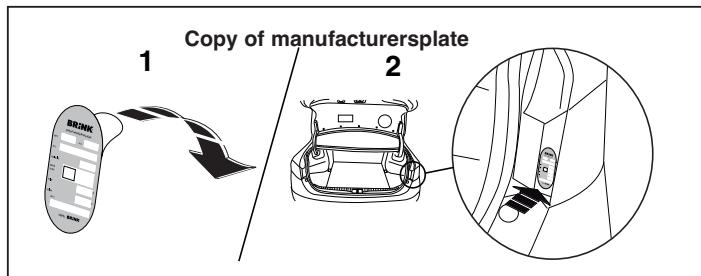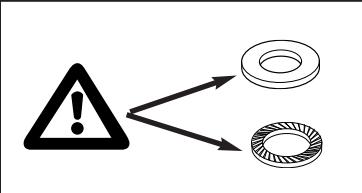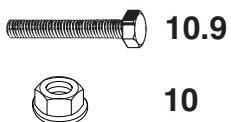


© 579870/11-09-2013/1

© 579870/11-09-2013/18

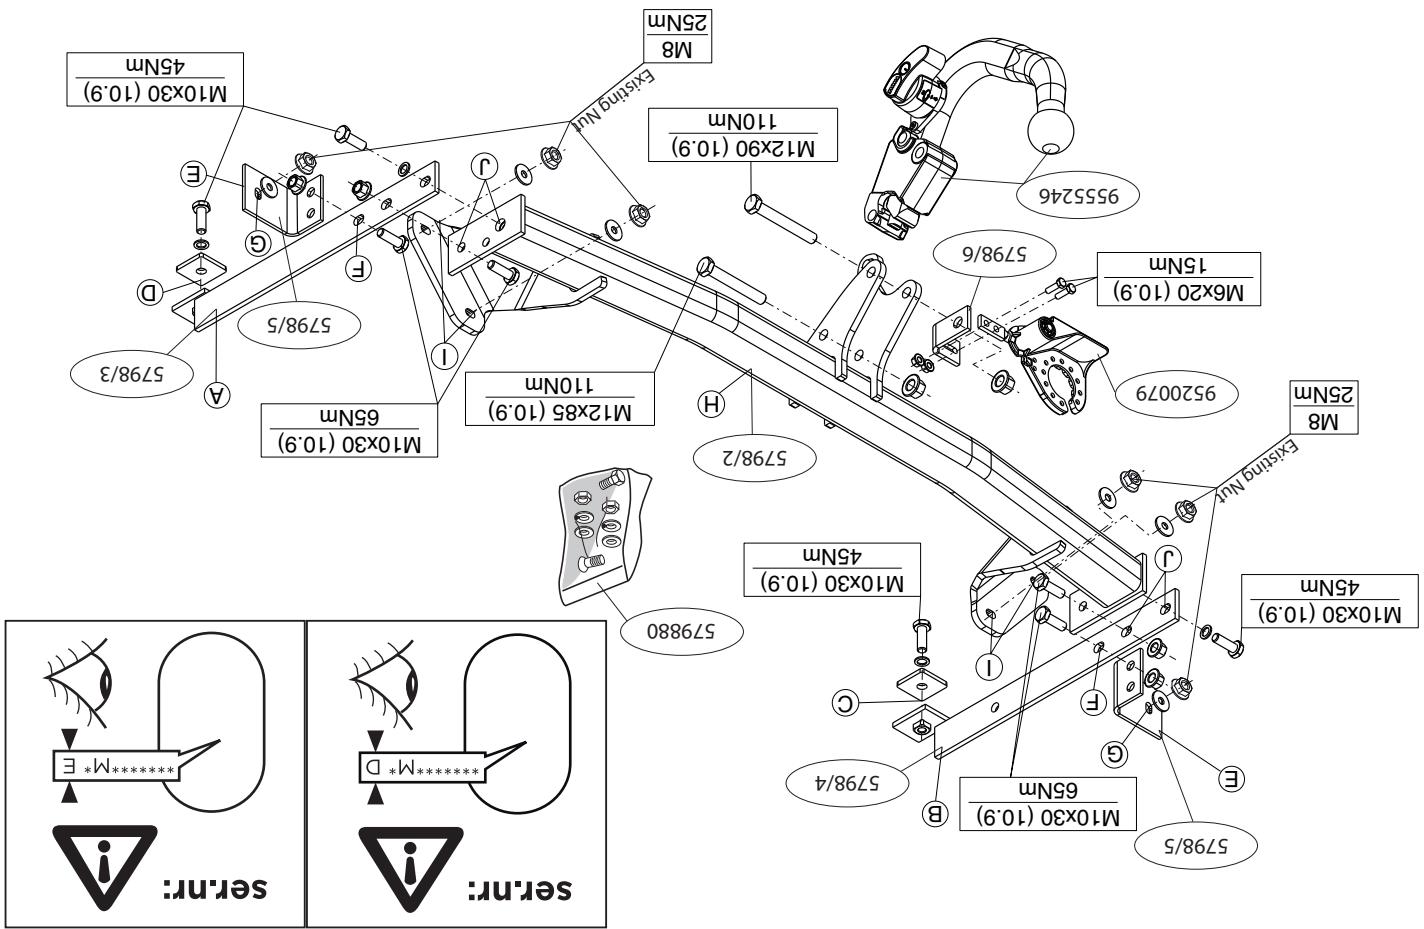

NL	GB	D	F	S	DK	E	I	PL	FS	CZ	H	Rus
Sabloon	Template	Schablonne	Gabarit	schablonen	skabelon	Plantilla	Sagoma	Szablon	Malline	Sablonia	Sablon	Ulaganoh
Binnenkant	Inside	Innenseite	Slogisrange	Intérieur du	Stöttingerens	Kofangerens	insida	Wewnetzna	del paracho-	Lato interno del	Latd' interfor	Hyptophora Game-
Buitenkant	Outside	Außenseite	Slogisrange	Exterior du	Stöttingerens	Kofangerens	ütsida	Zewnetzna	del paracho-	Latd' interno	Latd' interor	Hyphyrira Gato-
Onderkant	bumper	Unterseite	Slogisrange	Dessous du	Stöttingerens	Kofangerens	understid	zakra	del parau	Latd' interor	Latd' interor	poha Gamepa
Onderkant	bumper	Onderkant	bumper	Middle bumper	Mitte bumper	Milieu du	Stöttingerens	mit	del parau	Latd' interor	Latd' interor	poha Gamepa
Links	LHS	Links	Gauche	Vanster	Venstri	Izquierdo	Smista	Lewy	Prawy	Oikea	Prava strana	Bal
Rechts	RHS	Rechts	Droit	Hoger	Hjere	Derecho	Destra	Lewy	Prawy	Prava strana	Jobb	Creera
Uitlijndien	Cut out	Ausschneiden	Decouper	Klippa ut	Skære ud	Cortar	Fräglilare	Wyklię	Leikta	Výfrizout	Kivágás	Bredes
Buiglijn	Bend line	Biégeline	Ligne de pli-	Bøjlinje	Bukke linie	Doblar linea	Linie di piega	Linia Zaglęcia	Tavutusilija	Linie ohybu	Hefatasi	Jinna nirdaga
Koppelen	Connect	Verbinden	Connecter	Koppbla in	Forbind	Connecrar	Connettere	Poleczyc	Kylkisea	Pripojet	Cestakoz	Coeñinhth
Onkoppelien	Disconnect	Abkuppeln	Deconnecler	Koppbla fra	Afbryd	Desconectar	Disconnetteer	Odkazyć	Katkista	Odpoit	Elativoltas	Paralegnintu
Whithout	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper	bumper
zonder bumper	ver	klappe	klappe	de pare-	sans trappe	utan trappet	uden dækplæ-	utan tåckplat	geeren	bez kytu	niklui	ges koxya gampela

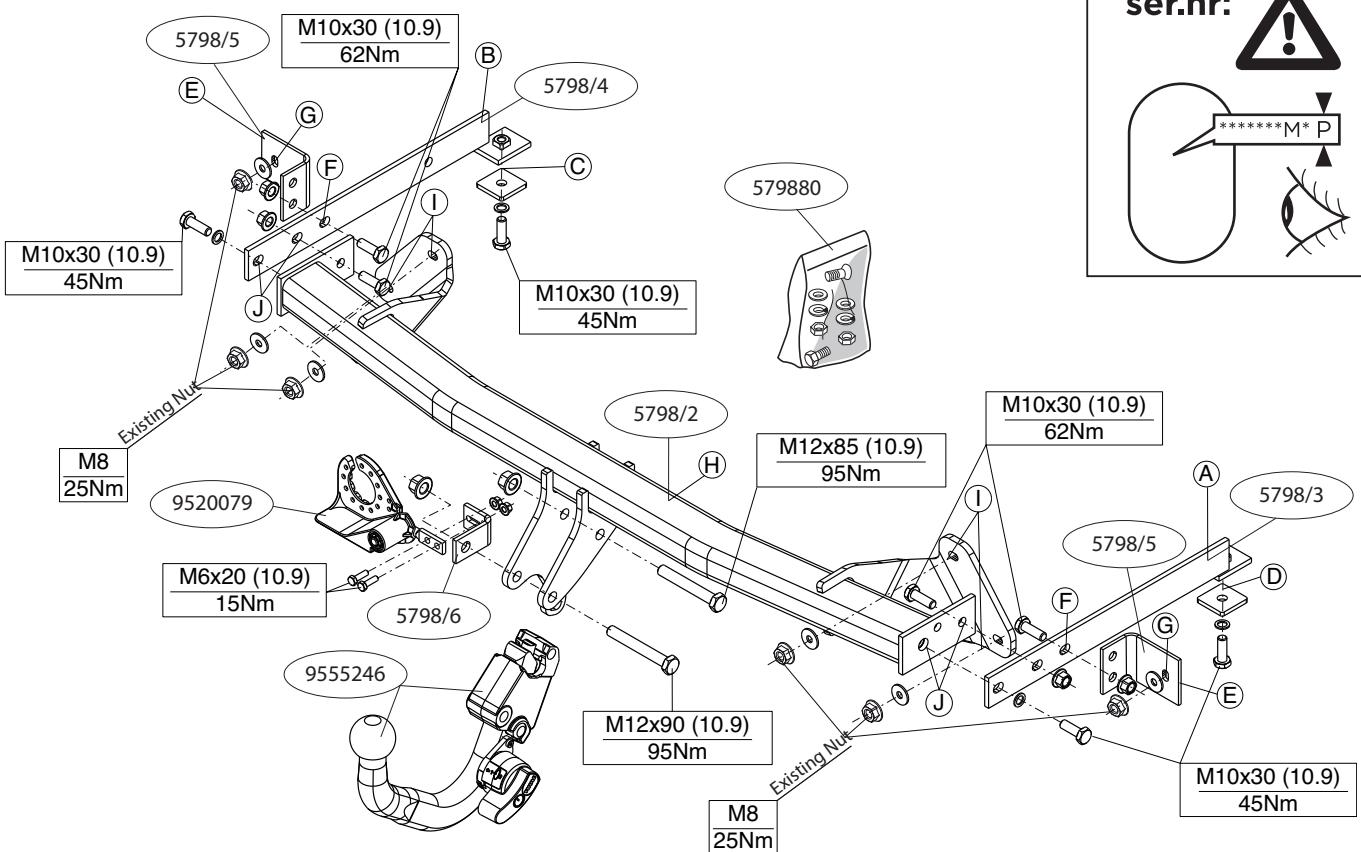

© 579870/11-09-2013/3

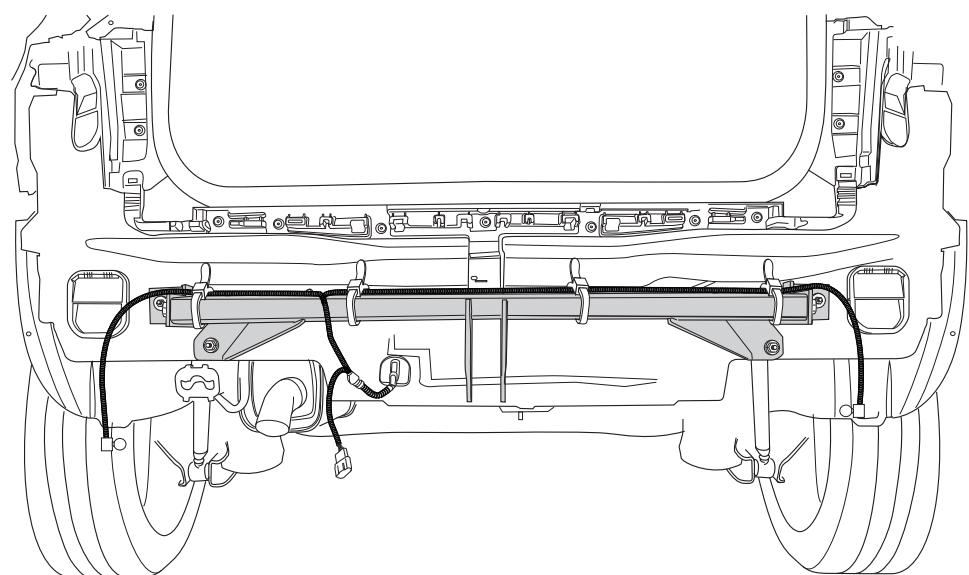


Fig. 2

© 579870/11-09-2013/16

whole thing finger-tight.
 7. Fit the cross beam H between supports A and B at points J and fit the and G, fitting the whole thing finger-tight.
 6. Position supports E on supports A and B and attach them at points F and G, fitting the whole thing without fully tighten.
 5. Position the supports A and B and attach them at points C and D, then fit the whole thing without fully tighten.
 4. Treat the holes drilled with an anti-rust preparation.

to approx. 12mm.
 3. Drill holes C and D use the template 1 on the underside of the chassis 2. Remove the back exhaust silencer and loosen the heat shield.

1. Remove the rear-light units. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed. See figure 1.

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting you must check the type plate to determi-

GB FITTING INSTRUCTIONS:

* Brink is niet aanpassbaarlijk voor de schade die het direct gevolg heeft handelidig diert na montage bij de voorliggaperen gevoged te montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onder-te geedeschappen en het gebruik van ander dan de voorgeschreven is van onjuiste montage, daaronder gebruik van niet-geschikt-

* Brink is niet aanpassbaarlijk voor de schade die het direct gevolg heeft handelidig diert na montage bij de voorliggaperen gevoged te worden.

* Deze handelidig diert na montage bij de voorliggaperen gevoged te worden.

* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntasmoren.

* Verwijder de achterste utiliteitsdempers en maak het hitteschill los.

* Boor de gaten C en D rond 12 mm aan de onderzijde in het chassis.

* Demonter de achterste utiliteitsdempers en maak het hitteschill los.

* Len stootbal van het voorligg, de stoottbal wordt niet meer gebruikt.

Zie figuur 1.

1. Demonter de achterlicht units. Demonter de bumper inclusief de sta-

* Voor de max. toegestane massa, welle uw auto mag trekken, diert u uw dealer te radplegen.

* Indien op de bevestigingspunten een bultmen of anti-dreunlaging aanwe-

* Men de dealer te radplegen.

* Voor evenueel noodzaaklike aanpassing(en) "van het voorlig" diert

BELANGRIJK:

14. Heleplats het onder punt 1 en 2 verwijderde.
 13. Zie figuur 1. Hierop kunnen de bumper met behulp van sjabloon 2. Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

12. BIJ AUTO'S MET PD: Bij zagen diert men er zorg voor te dra- 11. Bind de kabels vast met tie-wraps (plastic klambanden). Zie figuur 2.

10. Druk alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.

9. Monteer de Brink Connector inclusief wegklaar steekplat met

8. Monteer de trekhaak op de achterwand van het voorlig op de punten J,

7. Monteer het gheel handvat.

6. Plaats de stuurten A en B en bevestig deze op de puntten C en D, mon-

5. Plaats de sprocketen A en B en bevestig deze op de puntten C en D, mon-

4. Behandel de gedeelte utiliteitsdempers en anti-roestmiddel.

3. Boor de gaten C en D rond 12 mm aan de onderzijde in het chassis.

2. Demonter de achterste utiliteitsdempers en maak het hitteschill los.

1. Demonter de achterlicht units. Demonter de bumper inclusief de sta-




wielke schets, in de handelidig, van toepeassing is.

Voor dat u met de montage begint diert u op het typeplaatje te kijken

NL MONTAGEHANDLEIDING:



Fig. 1

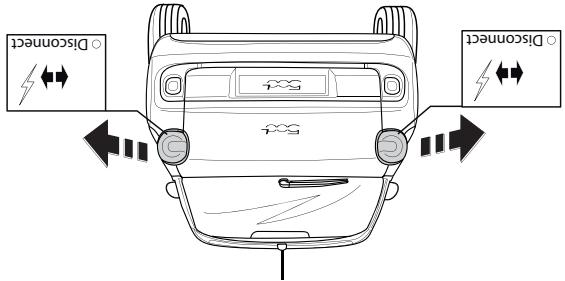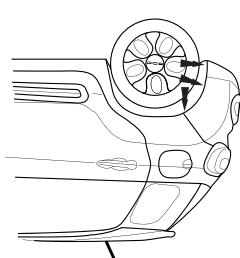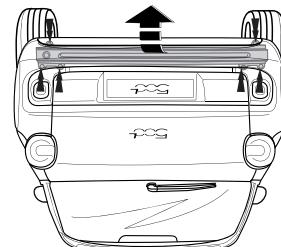

NL	Richtingspil	GB	Movement Arrow	D	Bewegungspsell	C	Freie de mouvemento	PL	Strzalka kierunku ruchu	SF	Liknesununau	OZ	Spika polbynu	H	Mozgasiranyelzoj	RS	Ctpreka/Ankerheng
----	--------------	----	----------------	---	----------------	---	---------------------	----	-------------------------	----	--------------	----	---------------	---	------------------	----	-------------------

NL	Locatie/Position pijn	D	Positionspil	E	Freccia di posizione	I	Stzalka pozicella	PL	Piakannusnouli	SF	Spika na pozicii	OZ	Helyezfelező nyíl	H	Jelzésekkel / Mecito becene	RS	Ctpreka/Aankondig
----	-----------------------	---	--------------	---	----------------------	---	-------------------	----	----------------	----	------------------	----	-------------------	---	-----------------------------	----	-------------------

8. Fit the tow bar on the rear panel of the vehicle at points I and fit the whole thing finger-tight.
9. Fit the Brink Connector including the foldaway socket plate and strip
10. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
11. Attach the cables with tie-wraps. See figure 2.
12. **FOR VEHICLES WITH PDC:** Do not saw through electrical wiring.
13. Use the template 2 to saw out the indicated section from the bumper.
(place the template on the outside of the bumper)
14. Replace the items removed in step 1and 2.

**For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.
For fitting instructions and attachment method, see drawing.
See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.**

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

*** All measurements are in mm!**

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.
- * Brink is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.



MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängekupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Rücklichter abmontieren. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt. Siehe Abbildung 1.
2. Den hintersten Auspuff-Schalldämpfer abmontieren und das Hitzeschild lösen.
3. Die Löcher C und D etwa 12 mm mit Hilfe der Schablone 1 auf der Unterseite des Fahrgestells bohren.
4. Die gebohrten Löcher mit einem Rostschutzmittel behandeln.
5. Die Halterungen A und B anlegen und bei den Punkten C und D befestigen. Alles halbfest montieren.
6. Die Halterungen E bei den Halterungen A und B anlegen und bei den Punkten F und G halbfest anbringen.
7. Den Querträger H zwischen den Halterungen A und B bei den Punkten J halbfest anbringen.
8. Die Anhängervorrichtung bei den Punkten I halbfest an der Rückwand des Fahrzeugs anbringen.
9. Das Brink Connector einschließlich wegklappbarer Steckdosenplatte mit Lasche montieren.
10. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
11. Die Kabel mit Kunststoffklemmband festbinden. Siehe Abbildung 2.
12. **BEI AUTOS MIT PDC:** Vor dem heraussägen prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
13. Den angegebenen Teil mit Hilfe der Schablone 2 aus der Stoßstange herauschneiden. (Schablone außen auf der Stoßstange anlegen)
14. Das unter Abschnitt 1 und 2 Entfernte wieder anbringen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

© 579870/11-09-2013/5

неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

EMARQUE: Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la roue arrière les points de fixation.

REMARQUE:

notice du fabricant.
consultez le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.
sur le montage et le démontage de la route amovible, consulter la
notice de montage jointe.

Démonter l'échappement du silencieux arrrière et détacher le boulleter thermique.

Percer les trous C et D d'environ 12 mm à la partie inférieure du châssis avec le gabarit 1.

Apposer une couche d'antirouille sur les trous percés.

Positionner les supports A et B et les fixer à l'emplacement des points C et D, monter l'ensemble sans serrer.

Positionner les supports E sur les supports A et B et les fixer aux points F et G, monter l'ensemble sans serrer.

Fixer l'attache-remorque à l'arrière du véhicule aux points I, monter l'ensemble sans serrer.

Monter le Brink Connector Y compris la prise rabattable avec plaqueute-té.

0. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

1. Monter les câbles ensemble avec des attaches en plastique). Voir la fig-ure 2.

2. SUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS DE PDC : Veiller en scier à ne pas endommager les conditions de sécurité.

3. Scier la partie du pare-chocs inférieure avec le gabarit 2. (Placer le gabarit sur le côté extérieur du pare-chocs).

4. Remettre en place les éléments déposés au point 1 et 2.

SHINMAGNE: Ego-in notpegeyhotca nsmehenhra rochtpykhun tpahtchotphoro op/etcta, cte/lyet noocbe/terapta/c a /njenpoan arbtomognira.
Ego-in tpo/tybyu/mobon matrepinat, e/o cte/lyet y/jauntb.
Cet/pehnen o makcimunapho /noyctymion maccy kyknpymemo u/pnulema
Lupn cete/pehnen cte/lyente za tem, trogbj he 3a/letrb arhetpotpobohy n
jvinnun topmodachon (eacu onh nmehotca) nra/ctmcaco/bie 3aptihkn n3
y/jauntne (eacu onh nmehotca) nra/ctmcaco/bie 3aptihkn raeK.
Dlo/ce re mothreka kphoia cte/lyet xpahtnb hactotu/iee pykobog/ctbo b
homju/te re mothreka kphoia cte/lyet xpahtnb hactotu/iee pykobog/ctbo b
finmpa Brink he otreba/et ya/ulepg, arbutu/lnicna npam/ni nru/ hoc-
behhpm crce/ctbenem hemparbunphoro mothreka, a tom hnicre nctou/npa/so-
braha hen/oxo/4lunx nchtpyMetho n ipmehenhra nroho ctoocga
mothreka nru/ npaynx cpe/ctbe, hem np/etmncado a nchtpykhun, nrgo

SCHMAHNE

SONO

Az evolúcióhoz kötődő szabályokat azonban nem minden állat megfigyelheti, hiszen a legtöbb állatnak nincs a szüksége a környezetben lévő táplálék megtalálására.

RUS

Pykobiotico Moltaka:

- * A feliszerelés után az ütmutatót Cetizzuk a gépjármű papírjával együtt.
- * A műanyag szakadt.
- * A műanyag polimergeszteszt öngézert aljzathoz raktározunk, vagyunk ezt a műanyag részről kihúzzuk.
- * A Brinik nem valáll felelősséget a nem megfelelő szerelesítésről.
- * Len vagy közvetett módon következő karokról. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatáról, a leírásból eltérő módszerek és eszközök alkalmazásáról, valamint a szerelei útmutató törvénymeléze-

三

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'atelage afin de déterminer la figure correspondante dans

la notice de montage.

Figure 1. La traversée de la chaîne des Andes par le fleuve Paraná et le lac Paranoá.

re 1.

三

roulée autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

* **Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de électrique, de frein et de carburant.**

* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

* Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.

* Brink décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S

MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylden för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Demontera baksjusmodulerna. Demontera stötfångaren inklusive stötfångarens stål från fordonet, stötfångarens förfaller. Se figur 1.
2. Demontera avgasrörets bakersta dämpare och lossa värmeskölden.
3. Borra hålen C och D runt 12 mm i chassits undersida med hjälp av schablonen 1.
4. Behandla de borrade hålen med ett rostskyddsmedel.
5. Placer stöden A och B och fäst dem vid punkterna C och D, fäst sedan det hela utan att dra åt ordentligt.
6. Placer hållare E vid hållare A och B och fäst vid punkterna F och G utan att dra åt helt.
7. Fäst tvärbalk H mellan hållarna A och B vid punkterna J utan att dra åt helt.
8. Montera dragkroken vid punkterna I mot fordonets bakvägg utan att dra åt helt.
9. Fäst Brink Connector inklusive fällbara kontaktplattan och listan.
10. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.
11. Fäst kablarna med buntband. Se figur 2.

12. FÖR FORDON MED PDC: Vid såga skall man se till att elektriskledningarna inte skadas.

13. Såga ut den angivna delen ur stötfångaren med hjälp av schablonen 2. (placerar schablonen mot stötfångarens utsida).

14. Montera de delar som demonterades under punkt 1 och 2.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.

* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.

* Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.

* **Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.**

* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

* Brink är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serie-nummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de med-sendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter baglysenhederne. Demonter kofangeren, inklusive køretøjs-

© 579870/11-09-2013/7

ručně tento celek.

8. Přiložte tažnou tyč na zadní panel vozidla k bodům I a utáhněte ručně tento celek.

9. Nasadte Brink Connector včetně držáku zásuvky a pásku.

10. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkresu.

11. Připevněte kabely vázací páskou. Viz schéma 2.

12. **PRO VOZIDLA S PDC:** Při odříznutí dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických kontaktů.

13. Použijte šablónu 2 k odřezání označené části nárazníku. (umístěte šablónu zvenku nárazníku)

14. Vyměňte díly odstraněné v kroku 1 a 2.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽITÉ

* Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.

* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snížující hluk, odstraňte je.

* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.

* **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**

* Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.

* Po montáži uschověte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

* Společnost Brink neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján helyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteket. Távolítsa el a járműről az ütközöt és az acél ütközörudat. Az ütközörudra már nem lesz szükség. Lásd az ábrát 1.

2. Távolítsa el a hátsó kipufogódobot és oldja ki a hő pajzsot.

3. Fürja az alváz alsó részén található C és D lyukakat kb. 12 mm-re használja sablont 2.

4. Az összes fűrt lyukat kezelje rozsdagátló szerrel.

5. Helyezze el a A és B támasztékokat és illessze a C és D pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.

6. Állítsa az E tartókat a A és B tartóra, és csatlakoztassa őket a F és G pontokon, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.

7. Illessze az H kereszttartót az A és B tartók közé az J pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.

8. Illessze a vonórudat a jármű hátfalához, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.

9. Szerelje fel a Brink Connector az aljzatlemezzel és a pánttal együtt.

10. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékgig.

11. Fűzze össze a kábelekét a műanyag kábelösszefogó segítségével. Lásd az ábrát 2.

12. **PDC-vel ellátott járművek esetében:** Fűrészelen ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos-vezetékeket.

13. Használja a sablont 2 a feltüntetett cikk kifürészéséhez az ütközőből. (helyezze a sablont az ütköző külső részére)

14. Tegye vissza az 1 és 2. lépésben eltávolított darabokat.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

A összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

© 579870/11-09-2013/12

* Fierme plasticopropylene "om de fíndes", fra de puntxosseide metrikker.

* Brink plásticopropylene "om de fíndes", fra de puntxosseide metrikker.

* DENNE MONTERRINGSVÆJLEDDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

Amits de comenizar el montaje por favor, verifíquie la placa descripción te en la reseña de montaje.

Desmontar las unidades de las lúces traseras. Desmontar el parachoques incusivo el topé de acero del vehículo, el topé no se vuelve a utilizar. Verase la figura 1.

Desmontar el amortiguador posterior del tubo de escape y desprendre el escudo térmico.

Taladrar los orificios C y D 12 mm en redondo con ayuda de la plantilla 1 en el lado inferior en el chasis.

Colocar los soportes A y B y apretarlos en los puntos C y D, taladrar los soportes E en los soportes A y B y apretarlos en los puntos F y G, coloquenlos todo apretando a mano.

Coloque la viga transversal H entre los soportes A en los puntos J y K, coloquelo todo apretando a mano.

Montar la Brink conector incluida la placa de encuadre batiente y banda.

10. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

11. Los cables están unidos con tie-wraps (amarres).

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Preed instalaci je nutno zkontovalovat typový řádek, aby bylo možné použít ktery nákres v pokynech pro instalaci mate pouzití.

1. Odstřáděje jednotky zádušníčk sítě. Odstřáděje nárazník o celou výšku nárazníku z vozidla. Nosník nárazníku jež nebudete potřebovat.

2. Viz Schéma 1.

3. Vyvrtáte otvory C a D na spodní straně podvozku do holiuky asi 12 mm použijte šablonu 1.

4. Odstraníte vývrtáte otvory antikorozním připravkem.

5. Umístěte zádej A a B a připevněte je v bodcích C a D, pak připevněte celou tučku části ažbyste ji plně užili.

6. Umístěte podběry E na podběry A a B a připevněte je v bodcích F a G, utahnete růžičku tenuto cívek.

7. Umístěte příčny nosník H mezi podběry A a B k bodům J a utahnete.

POKYNY K MONTÁŽI CZ

TÄRKÄÄ:

- ** "Ajoneuvona", koskevasta mahdollisesta tarpeellisesta soveltuksesta/ soveltuksista on kysytävä neuvoa. Jälleenmyyjiltä.
- * Mikäli Kuntiyksikköissä on bimtti-tarjamansitokreersi, se on pohdittava.
- * Ajon vettimää salittua enimmäiskuorimittsa on tiedusteltava. Jälleenmyyjiltä.
- * Pöistä, "Jarru - tai polttarinjeohjeljen kannsa".
- * Nämä seenuusohjeet on seenuusohjeen jälkeen sallittavat yhdessä ajo-neuvola koskevien paperideiden kanssa.
- * Birk ei ole vastuussa violettumisesta, joka on suraan täi epäsuoraan aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalujen käytöstä, muidenkin ohjeissa mainittujen asennuusmenetelmien tai sen muilla.

• Veer forsigtig ikke at børe i ledningerne, bremse eller benzinslangen

* Kontakt Derves forhandlere om den maksimale trekraft og det tilslakte kuglelydk.

* Kontakt forhandlere om den maksimale trekraft ligge mod bilen.

* Under vognsbehandlingen skal jernene de steder hvor trekket liggende endning(e) på koretøjene.

* Kontakt forhandlere i forbundelse med eventuelle påkrevede handbogener.

BEMÆRK:

• Ræder for montage af montagemidler sktisen.

• Ræder for montage af montagemidler sktisen.

• Den vedlagte montagewejeledning.

• Ræder for montage af montagemidler sktisen.

• Ræder for montage af montagemidler sktisen.

• Ræder for demontering og montage af dele til koretøjets arbejdsplads

14. Monter de dele, som blev fjernet under punkt 1 og 2.

13. Sav den angivne del ud af kofangeren ved hjælp af skabelonen 2 (skabelonen 2 er en udvidelse af kofangeren).

12. Bind ledningerne fast med tite-wraps (klemband af plast). Se fig. 2.

11. Spænd alle bølle og mortikker fulgt leghning.

10. Monter Brink Connector inklusiv den nedklapbare kontaktplade med profilen.

9. Monter Brink Connector inklusiv den nedklapbare kontaktplade med hele med håndkraft.

8. Monter trekkrogen på koretøjets bagvæg på punktene 1, fastgør den gør det hæle med håndkraft.

7. Monter trevagnen H mellem beslagene A og B på punktene 1, fastgør den F og G, fastgør det hæle med håndkraft.

6. Anbring beslagene E på beslagene A og B og fastgør dem på punkterne C og D; mon

5. Anbring støttearme A og B og monter disse ved punktene C og D; mon

4. Behandl de børede hulhuller med et antirustmiddelet.

3. Bor hullerne C og D på ca. 12 mm på undersiden af chassiset ved hjælp af skabelonen 1.

2. Demontér den bagside lydpote og løsn varmeskjoldet.

1. Jæts støtstæbdejækle. Denne biver overflødig. Se fig. 1.

Ennen asennusta, selvitä tyyppikilvestä, mikä asennusohjeen piirros

ASENNUSOHJEET:

12. PARA AUTOS CON PDC (SISTEMA DE AYUDA EN ESTACIONAMIENTO): No serrar cable de eléctrico.
13. Serrar la parte indicada del parachoques con ayuda de la plantilla 2. (instalar la plantilla en el lado exterior del parachoques).
14. Volver a poner lo retirado bajo punto 1 y 2.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Brink no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i gruppi dei fanali posteriori. Smontare il paraurti e la barra

d'acciaio dal veicolo; la barra in acciaio non dovrà più essere montata. Vedi figura 1.

2. Smontare il silenziatore più esterno del tubo di scarico e staccare lo scudo termico.
3. Praticare i fori C e D da 12 mm con l'ausilio della sagoma 1 sotto il telaio.
4. Trattare i fori praticati con antiruggine.
5. Posizionare i sostegni A e B e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti C ed D.
6. Montare i sostegni E sui sostegni A e B e fissare il tutto manualmente in corrispondenza dei punti F e G.
7. Montare la traversa H tra i sostegni A e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti J.
8. Montare il gancio traino manualmente nella parte posteriore del veicolo, in corrispondenza dei punti I.
9. Montare lo Brink Connector comprensiva il portapresa a scomparsa e striscia.
10. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
11. Legare tra loro i cavi con fascette di plastica. Vedi figura 2.
12. **NELLE AUTO CON PDC:** Praticando i segare, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici.
13. Con l'ausilio della sagoma 2, segare via dal paraurti la parte indicata. (posizionare la sagoma sul lato esterno del paraurti).
14. Rimontare quanto rimosso al punto 1 e 2.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.

© 579870/11-09-2013/9

- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Brink non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zespół tylnych światel. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana. Patrz rysunek 1.
2. Zdemontować ostatni tł umik rury wydechowej i poluzować pt ytetermiczną.
3. Wywiercić otwory w podwoziu od spodu C i D do około 12 mm korzystając z szablonu 1.
4. Zabezpieczyć wywiercone otwory środkiem przeciwnorozynym.
5. Umieścić wsporniki A i B i umocować je w punktach C i D, lekko przytoczyć całość.
6. Umieścić wsporniki E na wspornikach A i B i umocować je w punktach F i G, całość lekko przytoczyć.
7. Zamontować poprzecznice H między wspornikami A i B w punktach J, całość lekko przytoczyć.
8. Zamontować hak holowniczy na tylnej ścianie pojazdu w punktach I, całość lekko przytoczyć.

9. Zamontować Brink Connector oraz składaną płytę z gniazdami i listwą.

10. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z rysunkiem.

11. Kable przymocować taśmą kablową. Patrz rysunek 2.

12. **DLA POJAZDÓW Z PDC:** Podczas ewentualnych wypilowania upewnić się czy poblizu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej.

13. Wypilować wskazany odcinek zderzaka korzystając z szablonu 2. (szablon umieścić na zewnętrznej stronie zderzaka).

14. Ponownie umieścić to, co zostało zdemontowane w punkcie 1 i 2.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z załączoną instrukcją montażu .

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- **Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**
- Wszystkie ubityki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

* Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

© 579870/11-09-2013/10

5798 Template 1

Place on longitudinals

